

## 異常が発見された海岸

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県黒部市大島地先
点検日	H17.7.11

項目	内容
海岸保全施設、人工海浜等の構造	消波工背面の養浜工であるが、キャンプ場利用者への配慮から消波工の一部を開口している。
異常の状況及び規模	NO.15付近消波工開口部の養浜法面が侵食され、法肩部にオーバーハングが見受けられる。1~1.5mの落差があり、オーバーハングは是正する必要がある。
当面の安全対策	侵食箇所の法面整形を行うとともに、巡視の度に確認を行い、法肩がオーバーハングしていれば、整形する。
今後の方針	

異常が発見された海岸

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県黒部市大島地先
点検日	H17.7.11

写 真

NO. 15付近 消波工開口部養浜侵食状況



## 異常が発見された海岸

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県黒部市立野地先
点検日	H17.7.11

項目	内容
海岸保全施設、人工海浜等の構造	階段式緩傾斜堤下部の根固消波工上の被覆土。
異常の状況及び規模	NO. 29付近階段式緩傾斜堤根固消波工の被覆土に陥没が確認できる。立入防止ロープが設置されているが、陥没注意の注意喚起がされていない。
当面の安全対策	注意喚起看板を設置するとともに、巡視の度に確認し、陥没の恐れのある空洞化が見受けられる部分は、突き落とす。
今後の方針	

異常が発見された海岸

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県黒部市立野地先
点検日	H17.7.11

写 真

NO. 29付近 緩傾斜堤根固陥没箇所のロープ張り



## 異常が発見された海岸

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県下新川郡柳原地先
点検日	H17.7.11

項目	内容
海岸保全施設、人工海浜等の構造	穴あきのブロックによる緩傾斜堤。
異常の状況及び規模	羽口部の背面土砂が吸い出されブロックの陥没が見られる。
当面の安全対策	注意喚起として看板を設置する。また、羽口部は立入禁止措置を継続し、経過観察を行っていく。
今後の方針	経過観察を行い、背面土砂の吸い出しが確認された場合、土砂の投入を行う。

## 異常が発見された海岸

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県下新川郡柳原地先
点検日	H17.7.11

## 写 真

NO. 138+70 緩傾斜堤ブロックの穴

