

異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県黒部市大島地先
点 検 日	H18.4.21

項 目	内 容
海岸保全施設、 人工海浜等の構造	消波工背面の養浜工。
異常の状況及び規模	NO. 13～16(約300m)養浜法面が侵食されている。1. 5～2. 5mの落差があり、オーバーハングが見られる箇所は、是正する必要がある。
当面の安全対策	侵食箇所の法面整形を行うとともに、巡視の度に確認を行う。
今後の方針	

異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県黒部市大島地先
点 検 日	H18.4.21

写 真

NO. 16より東方向 養浜侵食状況



異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町下飯野地先
点 検 日	H18.4.21

項 目	内 容
海岸保全施設、 人工海浜等の構造	緩傾斜堤。
異常の状況及び規模	NO, 108付近の緩傾斜堤ブロックに摩耗、沈下が見られる。また、摩耗による鉄筋露出が見られる。 NO, 111付近緩傾斜堤ブロックの隆起・沈下が著しい。
当面の安全対策	NO, 108付近の緩傾斜堤ブロック摩耗箇所については、露出している鉄筋を切断する。 NO, 111付近緩傾斜堤ブロックの隆起・沈下箇所には、注意喚起として看板を3枚設置、立入禁止のロープ張りを行う。
今後の方針	

異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町下飯野地先
点 検 日	H18.4.21

写 真

NO, 108付近 ブロック摩耗による鉄筋露出



NO, 111付近 ブロック隆起・沈下状況



異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町柳原～吉原地先
点 検 日	H18.4.21


項 目	内 容
海岸保全施設、 人工海浜等の構造	緩傾斜堤。
異常の状況及び規模	NO, 138～140緩傾斜堤にて、汀線付近のブロック基礎割石が吸い出され、20cm～40cm程度の空洞が確認できる。（注意喚起として看板の設置あり）
当面の安全対策	空洞化が確認できる部分に立入禁止のロープ張りを行う。
今後の方針	

異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町柳原～吉原地先
点 検 日	H18.4.21

写 真

NO, 138より東方向 緩傾斜堤吸い出し箇所

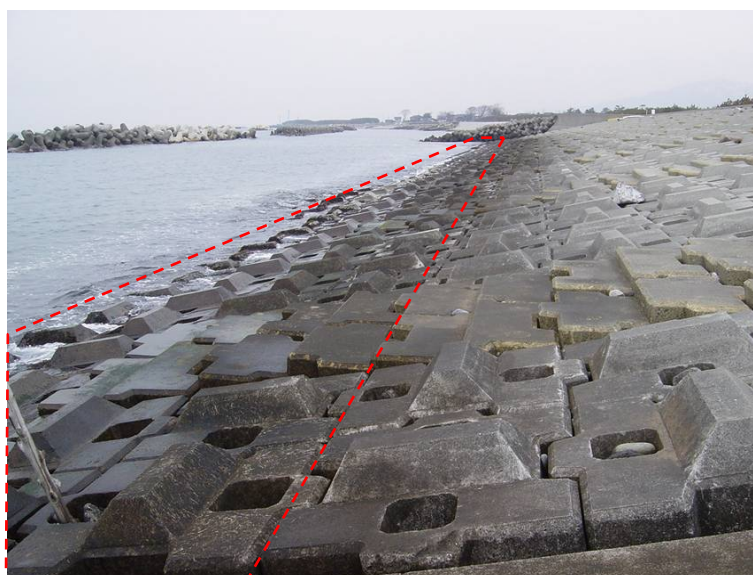

NO, 139+50 ブロック基礎割石の流出状況



異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町八幡地先
点 検 日	H18.4.21

項 目	内 容
海岸保全施設、 人工海浜等の構造	緩傾斜堤。
異常の状況及び規模	NO, 171+40緩傾斜堤にて、羽口ブロック基礎割石の吸い出しによる空洞化、NO, 171+70緩傾斜堤ブロックの隆起・沈下が確認できる。空洞化箇所については、立入禁止ロープ張りが設置されている。
当面の安全対策	NO, 171+70緩傾斜堤ブロックの隆起・沈下箇所については、立入禁止のロープ張りを行う。また、注意喚起として看板を2枚設置する。
今後の方針	

異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町八幡地先
点 検 日	H18.4.21

写 真

NO. 171+70 緩傾斜堤ブロックの沈下・隆起



異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町横山、春日地先
点 検 日	H18.4.21

項 目	内 容
海岸保全施設、 人工海浜等の構造	緩傾斜堤。
異常の状況及び規模	NO, 182+10、NO, 183－30緩傾斜堤にて、羽口ブロック基礎割石の吸い出しによる空洞化(20～40cm程度)が確認できる。2箇所とも立入禁止ロープ張りが設置されている。 また、NO, 182付近の緩傾斜堤への入口階段部にて手摺に錆が見られる。
当面の安全対策	手摺については、錆部分に保護テープを巻き付ける。
今後の方針	

異常が発見された海岸

沿 岸 名	富山湾沿岸
海 岸 名	下新川海岸
管 理 者	黒部河川事務所
所 在 地	富山県下新川郡入善町横山、春日地先
点 検 日	H18.4.21

写 真

NO, 182+10 緩傾斜堤ブロック沈下



NO, 182+20 入口階段手摺の錆

