

1. 重要水防箇所及び水防上危険な構造物

(2) 水防上危険な構造物一覧表

河川名	番号	位 置				構造物名	構造物の設置者名 (管理者)	現 況	予想される危険	対策水防工法	摘 要	
		左右	郡市	町村	大 字	距離標No. (○km±○m)						
信濃川（下流）	1	左右	新潟		川岸町	左6.0' -130 右6.0' -190	越 後 線 橋 梁	J R 東 日 本	径間長不足	せき上げ	積み土のう工	B
	2	左右	新潟		大野町	左6.6 -30 右6.6 -50	信 濃 川 大 橋	新 潟 市	桁下高不足 径間長不足 流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	B
	3	左右	新潟		大郷	左13.0 -10 右13.0 -10	大 郷 橋	新 潟 市	桁下高不足 (左右岸水没（洪水時）) 径間長不足、流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	A
	4	左右	新潟		子成場	左16.8 +54 右16.8 +50	臼 井 橋	新 潟 市	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	B
	5	左右	新潟		戸石新田	左20.6 -70 右20.6 -40	小 須 戸 橋	新 潟 市	桁下高不足 (左岸水没（洪水時）) 流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	A
	6	左右	新潟		庄瀬	左25.8 -90 右25.6 +70	庄 瀬 橋	新 潟 県	桁下高不足 (左岸水没（洪水時）) 流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	A
	7	左右	南蒲原	田上	五反田	左29.0 -60 右28.8 -10	五 反 田 橋	新 潟 県	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	B
	8	左右	加茂		前須田	左30.25+238 右30.25+145	加 茂 大 橋	新 潟 県	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	B
	9	左右	三条		荻島	左35.8 -40 右35.8 -40	景 雲 橋	新 潟 県	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	B
	10	左右	三条		須頃	左39.6+100 右39.6+100	石 上 大 橋	新 潟 県	桁下高不足 流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	A
	11	左右	三条		上須頃	左40.8+100 右40.8 +50	瑞 雲 橋	新 潟 県	桁下高不足 (左岸水没（洪水時）) 径間長不足、流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	A
	12	左右	三条		上須頃	左41.6 右41.6	三 条 大 橋	国 土 交 通 省	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工	B

河川名	番号	位 置				構造物名	構造物の設置者名 (管理者)	現 況	予想される危険	対策水防工法	摘 要		
		左右	郡市	町村	大 字								距離標No. (○km±○m)
信濃川（下流）	13	左右	三条		今井	左42.8 -70 右42.8 +50	栄 橋 (北陸自動車道)	NEXCO 東日本	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工		B
	14	左右	燕三条		道金	左43.4 +30 右43.4 -50	蒲原大堰管理橋	国土交通省	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工		B
	15	左右	燕		熊ノ森	左47.8+100 右47.8	万 盛 橋	新 潟 県	桁下高不足 径間長不足 流下能力不足	せき上げ	積み土のう工		A
	16	左右	燕		熊ノ森	左50.0 +70 右50.0 +70	本 川 橋	新 潟 県	流下能力不足	せき上げ	積み土のう工		B
	17	右	新潟		小須戸	右18.4+222	第1号鵜出古木樋管	不 明	調査中	漏水	月の輪工	木管	A

※ 河積阻害率：河川構造令 第62条

※ 径間長：河川構造令 第63条

※ 桁下高：河川構造令 第64条