

資料	資料の配付をもって解禁 平成25年 5月11日
取扱	19時00分発表

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について（第5報）（_____追記事項）

信濃川水系魚野川右支川破間川の支川守門川上流の下祝沢右岸で地すべりが発生し、当事務所所管の下祝沢砂防堰堤等に被害が生じている事が確認されました。このため10日15時より監視・観測を開始しています。
監視・観測機器の増設を行っています。
また、土砂の急激な流出に備えた緊急除石（土砂掘削）を開始しました。

5月11日17時00分現在の状況は次のとおりです。

【体制】

- ・注意体制発令：5/8(水)11:00
- ・警戒体制発令：5/9(木)17:00

【対応状況】

- ・被災箇所の変動状況を把握するための観測機器（伸縮計、監視カメラ）により監視・観測を継続中
- ・監視・観測体制強化のため、観測機器（移動杭）の設置を行い、観測を開始しました。
- ・監視体制強化のため、土石流ワイヤーセンサーの設置作業を行っています。
- ・流出土砂に備え、13時より守門川第1号砂防堰堤（新潟県管理）上流で緊急除石（土砂掘削）を開始しました。（緊急除石に1週間程度を要する見込みです。）

【被災情報等】

- ・下祝沢砂防堰堤右岸側間詰擁壁に変状。11日朝の現地確認の結果、間詰擁壁の変動が拡大していることを確認。

【観測機器による観測状況】


- ・伸縮計・・・観測開始から累計67.2mmの変位を観測、11日10時（第4報時）より16.5mm変位が増加しています。（観測開始5/10(金)15:00）

【今後の予定】

- ・12日 11:00頃を目処に機器による監視・観測結果及び緊急除石状況を公表予定

【お問合せ先】

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
副所長(技術) 関 敏文(内204)又は事業対策官 金森 智(内208)
TEL: 025-784-2263 (代) FAX: 025-784-1729

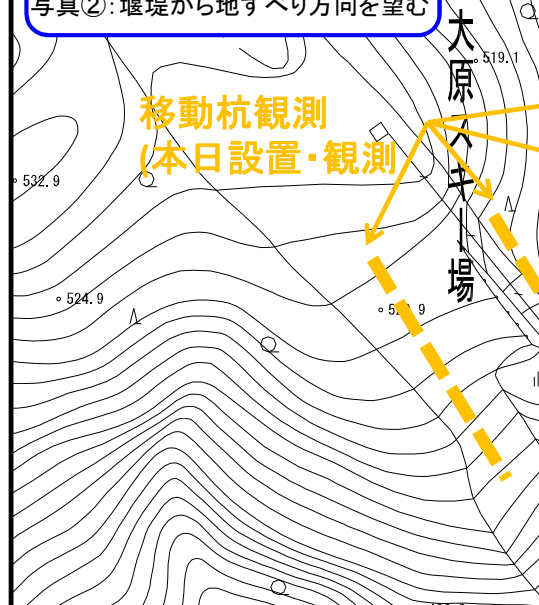

下祝沢砂防堰堤

監視カメラ (設置済み)

伸縮計(設置済)

土石流感知ワイヤセンサー (設置作業中)



守門川下流砂防堰堤

守門川

下祝沢

下祝沢

下祝沢

緊急除石範囲と下祝沢との位置関係状況写真



写真提供：新潟県、撮影H25.5.10

緊急除石範囲と大白川集落との位置関係状況写真



写真提供:新潟県、撮影H25.5.10